

TRZY MARKI WCHODZĄCE W SKŁAD SCHAEFFLER GROUP OD WIELU JUŻ LAT WYTYCZAJĄ TRENDY ROZWOJU SAMOCHODOWYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH, TWORZĄC NIE TYLKO NOWE KONSTRUKCJE PODZESPOŁÓW, LECZ TAKŻE WZORCOWE TECHNOLOGIE MONTAŻOWE



Podręcznik mechaniki pojazdowej (cz. XXIV)

Diagnostyka części rozrzędu

Prace montażowe przy mechanizmach zaworowych trzeba wykonywać bardzo starannie, gdyż wszelkie błędy lub niewłaściwe procedury prowadzą nieuchronnie do poważnej awarii całego silnika.

Pierwszym warunkiem prawidłowego wykonywania prac przy tych częściach silników jest rygorystyczne przestrzeganie sterylnej wręcz czystości w odniesieniu

do zdemontowanych elementów, używanych narzędzi, stanowiska pracy i jego bezpośredniego otoczenia. Najdrobniejsze bowiem zanieczyszczenia mogą stać się przyczyną zatarcia, czyli zablokowania precyzyjnie dopasowanych części.

Bezpośrednią konsekwencją takiej awarii jest zwykle zerwanie pasowego lub łańcuchowego napędu rozrzędu i uszko-

dzenie tłoków na skutek ich zderzenia z zaworami. Niektórych podzespołów nie wolno z tych względów demontować w ogóle. Dotyczy to na przykład układu hydraulicznej regulacji luzów zaworowych, ponieważ jego demontaż i powtórny montaż narusza zwykle wielką dokładność pasowania ruchomych elementów składowych.


Najczęściej spotykane usterki mechanizmu zaworowego

Ich wspólną pierwotną przyczyną jest nieprawidłowa regulacja luzów zaworowych.

Laska popychacza

Znaczne zużycie ściernie końcówki kulistej
Zniekształcona geometria końcówki kulistej

Zalecenie: konieczna wymiana laski popychacza i współpracującej z nią dźwigienki zaworowej

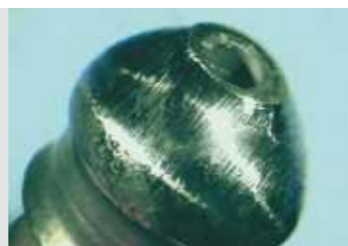

Dźwigienka zaworowa

Znaczne zużycie ściernie wgłębienia dźwigienki
Zniekształcona geometria wgłębienia

Zalecenie: konieczna wymiana dźwigienki zaworowej i współpracującej z nią laski popychacza



Popychacz

Znaczne zużycie zagłębienia popychacza w miejscu kontaktu z laską
Na lewym zdjęciu widoczne uszkodzenie dna, a na prawym – krawędzi zagłębienia, która w ogóle nie powinna się z laską stykać

Zalecenie: konieczna wymiana popychacza i laski




Popychacz rolkowy

Rolka popychacza rolkowego nadmiernie zużyta

Prawdopodobnie uszkodzony też sworzeń dźwigni lub rolki, czego konsekwencją jest nieregularny kontakt krzywki wału rozrzędu z rolką

Zalecenie: wymienić popychacz i wał rozrzędu

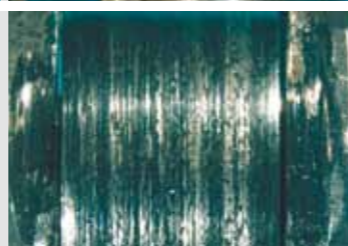

FOT. SCHAEFFLER

Szybki powrót na trasę! KTS 800 Truck: łatwa naprawa!



Proste diagnozowanie. Mobilne zastosowanie. Szybkie naprawy pojazdów użytkowych. KTS 800 Truck.

Ciężarówki i autobusy nie powinny długo pozostawać w warsztacie w naprawie. Bowiemy czas to pieniądz. W tym pomoże nowy tester KTS 800 Truck firmy Bosch. Korzystając z solidnego tabletu DCU 130 oraz oprogramowania Diagnostyka Sterowników KTS Truck, szybko przywrócimy sprawność pojazdów ciężarowych, przyczep, samochodów dostawczych i autobusów. Program ESI[tronic] Truck poprowadzi niezawodnie przez diagnostykę pojazdu. Można w nim skorzystać z nieodzownych informacji technicznych, zawierających plany obsługi okresowej, schematy elektryczne oraz parametry regulacyjne. Bluetooth oraz dwa mocne akumulatory zapewniają możliwość mobilnego użycia w całym warsztacie – także podczas jazdy próbnej. Chcesz zaoszczędzić czas? Teraz KTS 800 Truck jest dostępny u lokalnego dystrybutora.

Diagnostyka i części: to oferuje tylko Bosch.



BOSCH
Technologia bliżej nas